



Bordstück BF 4004, BF 2504 ohne Dehnungsausgleich für Sichtmauerwerk

\$\$\$ Bord BF 4004, BF 2504 sans joint de dilatation compensatoire pour visible masonry

Abdichtung | \$\$\$

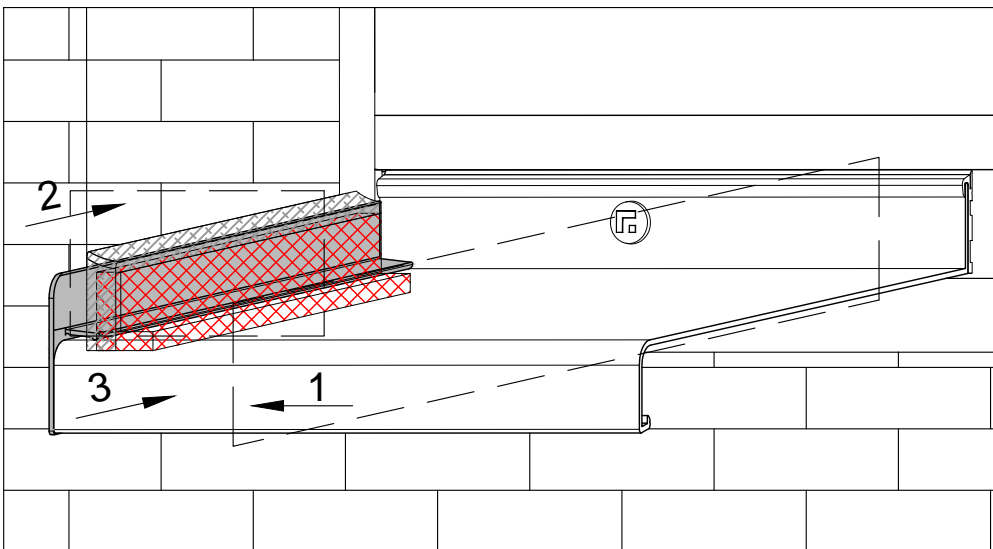

Verlauf der Abdichtung bei Bordstücken ohne Dehnungsausgleich | \$\$\$ joint de dilatation compensatoire sans joint de dilatation

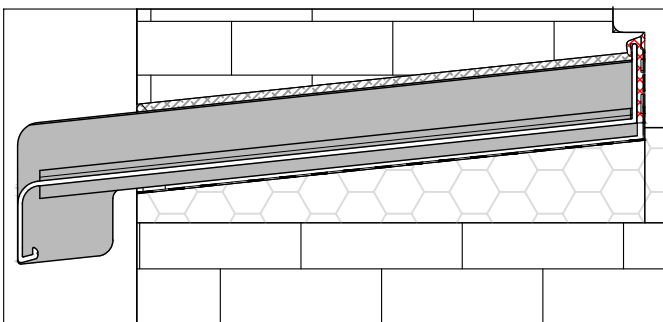

Schnitt | \$\$\$ Section 1


Die Fugenbreite ist ≥ 8 mm auszubilden und entsprechend dem Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft auszuführen.

Zwischen den Bordprofilen und den Laibungen wird dem Gefälle der Fensterbank folgend je ein vorkomprimiertes Fugendichtungsband eingebracht (siehe Schnitt 2).

Ausführung mit zusätzlicher Dichtebene - zweistufig |

\$\$\$ avec une deuxième couche de joint supplémentaire -

double niveau

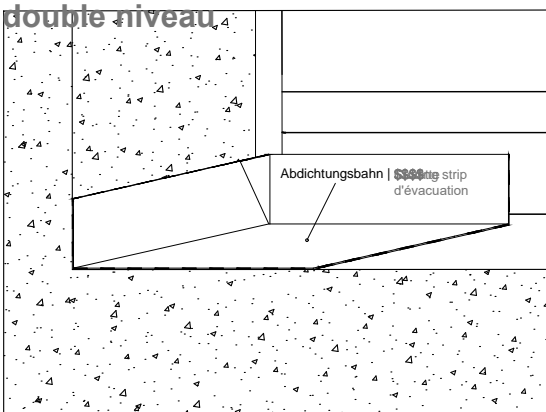

Beispiel für eine wannenförmige Ausbildung der zweiten Dichtebene mit einer Bauabdichtungsbahn

\$\$\$ pour une construction à deux niveaux avec une couche de joint supplémentaire avec une bande d'étanchéité

Wenn eine dauerhafte Abdichtung über eine Dichtebene nicht gewährleistet werden kann, ist eine Ausführung mit einer zweiten Dichtebene vorzunehmen.

Dabei wird das über die erste Dichtebene eingedrungene Wasser auf der zweiten Dichtebene gesammelt und kontrolliert nach außen abgeleitet.

Die zweite Dichtebene kann über eine wannenförmig ausgebildete Bauabdichtungsbahn oder durch geeignete Putz, Spachtelmasse, Dichtschlämme oder Flüssigabdichtung unter der Fensterbank und an der Leibung realisiert werden.

\$\$\$ en cas où une étanchéité durable ne peut être assurée avec une seule couche de joint, une deuxième couche de joint doit être réalisée.

Dans ce cas, l'eau qui a pénétré par la première couche de joint est collectée sur la deuxième couche de joint et contrôlée vers l'extérieur.

La deuxième couche de joint peut être réalisée avec une bande d'étanchéité ou par un mortier, une maçonnerie, une pâte à joint ou une résine d'étanchéité sous la banche et dans l'embrasure.